

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成26年1月	KQG-EXD52AD	トラクタ	EXD52AD-7001556		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
473,648km	460PS/338KW	セミA/T スムーサー 1 2速		エア-	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ロッカーカバー、 ロッカーケース、 オイルパン ノズルシールしみ
水混入	◎
水漏れ	○ ウォーターポンプ廻り にじみ跡
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	○ ヒーター効き悪い、風が弱い
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	/
電格ミラー	◎
ETC	/
タコグラフ	◎ アナログ

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 破れ、へたり、擦れ シートベルト戻り悪い
ヘッドライト	◎ H I D
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	○ 左ミラーカバー擦れ、リモコンスイッチ破損

		走行関係	
点検項目	結果	状態	
リーフサス	◎		
エアサス	◎	リヤエアサス	
パワステ	○	ボンブ廻りにじみ	
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	アルミ 400L	

ミッション	
点検項目	結果 状態
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	○ リヤケース廻りのしみ
リッターダ	◎ 永久磁石式

上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ 鉄板

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	○ キャリア取付面にじみ
デフロック	◎





特記事項 エンジンキー2本、キャブチルトシリンダオイル漏れ、室内汚れ

記録簿 有 (H29/1~R6/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
8	9	9	8	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
素材: スチール				備考: スベアタイヤ装備無し			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー／スライドカブラー	ソーシン		(不明)
【備考】 コーショソプレート欠損、第5輪荷重:10000kg、工具箱2ヶ、LED作業灯			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

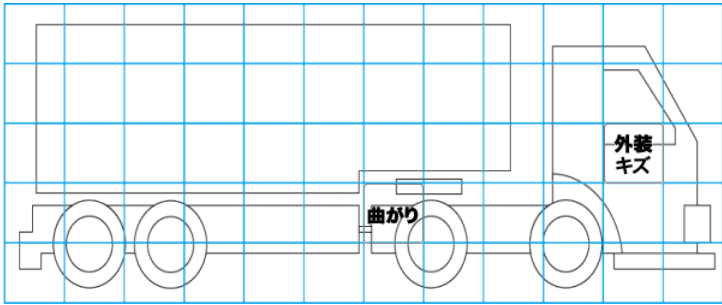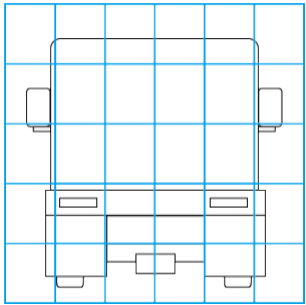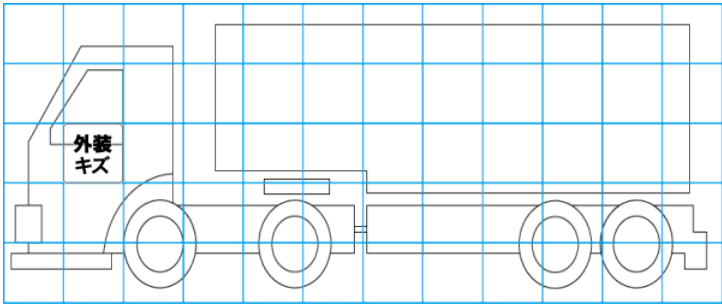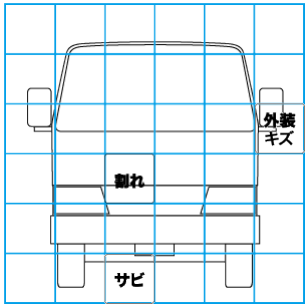

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----