

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成26年06月	QKG-CD5ZA	アルミウイング	CD5ZA-12217
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
730,407km	380PS／279KW	A/T	エスコット 6速	長:9,610 mm 幅:2,400 mm 高:2,470 mm 門高:2,370 mm

◎:良好    ○:通常走行問題なし    △:要修理    /:装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D レンズくすみ
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	ヒーター付き、左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ伸縮不良			
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	カラー			
			電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	点検不可
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	エンジンキー1本(メイン1)、ドアキー2本、アドブルーキー1本、ボデーキー1本、コンソール欠品穴、オートクルーズ、ルームランプ破損、F車高灯不灯(LED)、エア漏れ有り(漏れ箇所不明)、外装看板跡、左テールレンズ欠け(ウインカーに写真添付)
記録簿	バッテリーサイズ:155G51x2 有 (H27/6〜H29/6、R5/6、R5/9、R6/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				275/80R22.5	275/80R22.5		
5	6			—	—		
—	—						
6	5	1	1	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
2	1	1	1	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア	—	—					
素材: スチール				備考: スベアタイヤ欠、F右段減り、2.3軸目右スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「14W-04277」	平成26年04月
【備考】 ラッシングレール 2 段、LED庫内灯4ケ、引き出しフック9対、庫内キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1003G-B3MRA2 「24T030009N」	令和6年03月
【備考】 年式違い、最大昇降荷重:1000kg、全長1570mm、全幅2440mm、有効幅2320mm、キャストーストッパー迄1380mm、庫内リモコン、ラジコン(不動、電源OK)、プラットホーム損傷箇所有り、最大上昇時左右高さ違い、左右格納ロックピンブラケット割れ			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

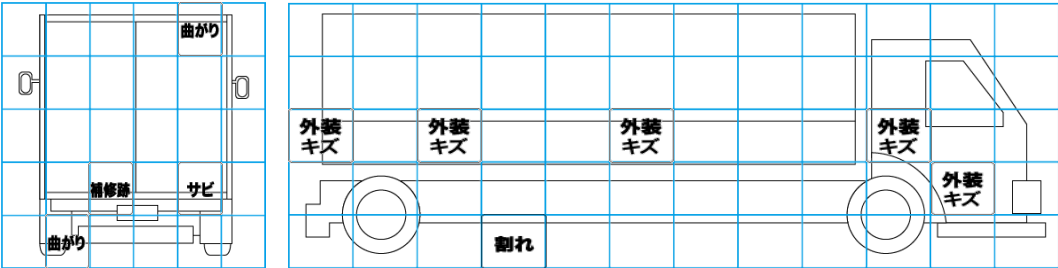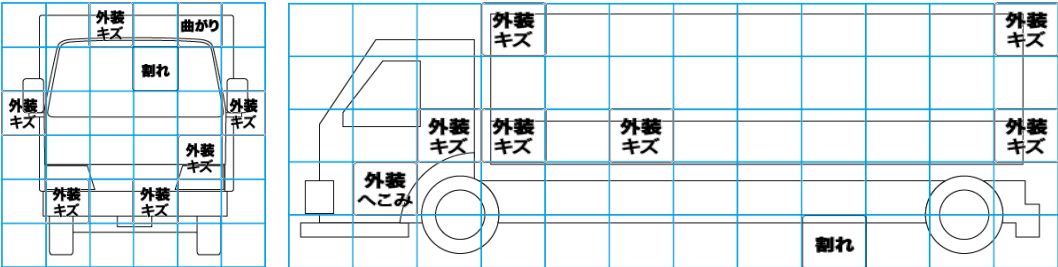

【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	錆	錆	錆	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ