

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成19年09月	PDG-CYM77R8	土砂禁ダンプ	CYM77R8-7000010
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
778,087km	380PS／279KW	M/T 7速	エアー	長：7,540 mm 幅：2,370 mm 高：1,130 mm 門高： mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○	冷えない	シート	○	破れ、へたり
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	HID 右側水滴。
オイル漏れ	○	クラシクシール(フロント、リヤ)、オイルパン	オルタネーター	○		ウインカー	○	
水混入	○		P/W(運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	△	ラジエター リザーブタンク割れ。	P/W(助手席)	○	作動不良	ミラー	○	左側ミラー、アームぐらつき。
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○	腐食	オーディオ	○		リーフサス	○	
冷却水吹返	○		バックカメラ	/		エアサス	/	
ミッション			電格ミラー	○		パワステ	○	
点検項目	結果	状態	ETC	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	○		タコグラフ	○	アナログ	燃料タンク	○	スチール 200L
上物仕様								
点検項目			点検項目	結果	状態	デフ		
床材質			床材質	/	鉄板	点検項目	結果	状態
異音	○		異音	○		オイル漏れ	○	
オイル漏れ	○	リヤシール 滲み。	デフロック	/		その他		
リターダ	/		その他			点検項目	結果	状態
PTO	○	オイル滲み。	点検項目	○		オイル漏れ	○	

特記事項 エンジンキ=2本、バッテリーサイズ130E51×2、





キャブチルト不良の時有り。

記錄簿 有 (R5/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
				11R22.5 16PR		11R22.5 16PR	
4	2	—	—	—	—	—	—
4	5	4	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
4	5	6	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア				スペア		11R22.5 14PR	—
素材:スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	極東開発工業		
【備考】プレートなし、床2重張。			
【備考】			
【備考】アルミブロック5方開、ロープフック21対、セイコーラック、左ステンレス製工具箱、前立上部シート乗せ。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

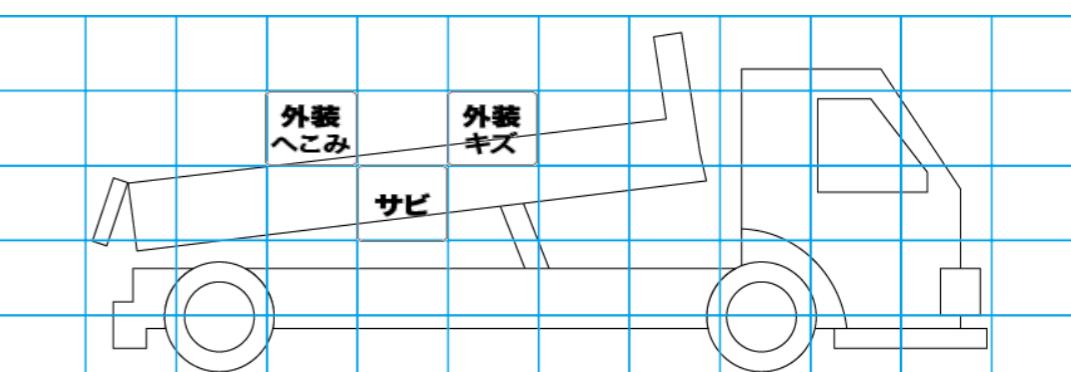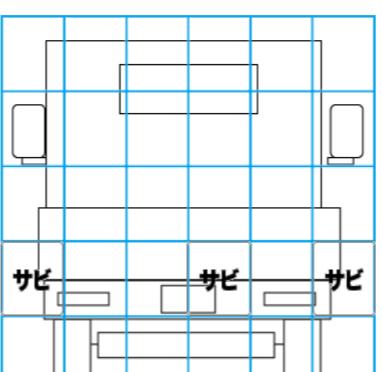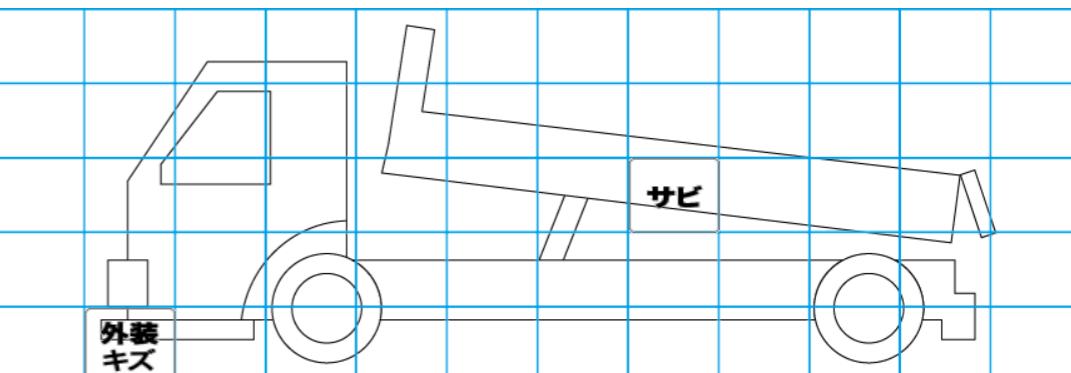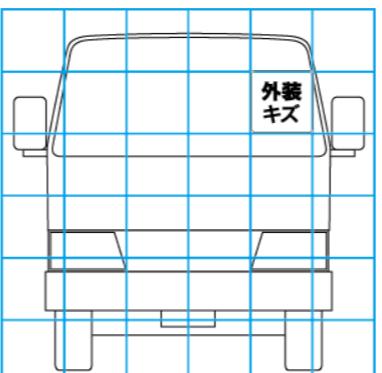

## 【外装】

### 【ボディー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------