

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年10月	2KG-FC2ABA	冷凍バン	FC2AB-107082	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
851,700km	210PS／154KW	M/T 6速	エア－	長：5,900	mm
				幅：2,050	mm
				高：1,950	mm
				門高：1,930	mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎				運転席シート前後不良、リクライニングレバー欠。
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左側カバー擦れ。
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
			電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	/		エアサス	/	
			タコグラフ	◎	デジタル	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎					デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	/					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	エンジンキー2本。バッテリーサイズ130 F 51X2。左右フロントピラー、ドア塗装跡。
記録簿	有 (R2/7～R7/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	6	5	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				6	—		
				スベア	225/80R17.5	—	
				素材: アルミ	備考: 全てスタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	「F186256」	平成30年09月
【備考】ラッシングレール2段、パレティナガイド、水抜き穴前2ケ、LED庫内灯2ケ、90度ストッパー、断熱厚みサイド75mm、リア75mm、右側ステンレス工具箱、			
直結	東ブレ		平成30年09月
【備考】30℃設定、1hで20℃→12℃確認(外気温23度)、積算コンプレッサ運転時間2168時間。			
格納ゲート	新明和工業	「S90800560」	令和5年
【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2000mm、有効幅1910mm、キャストーストッパー 迄1390mm、庫内リモコン。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

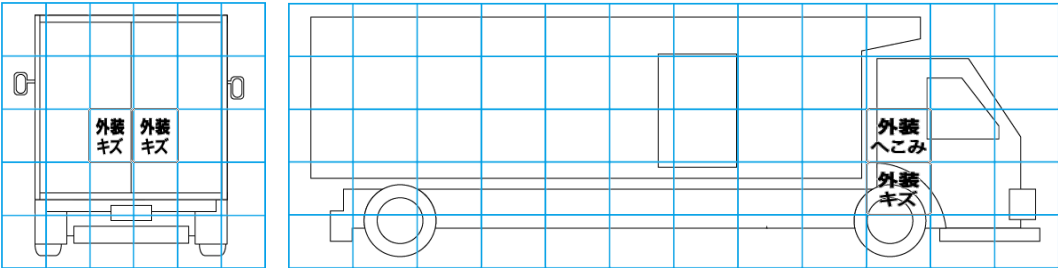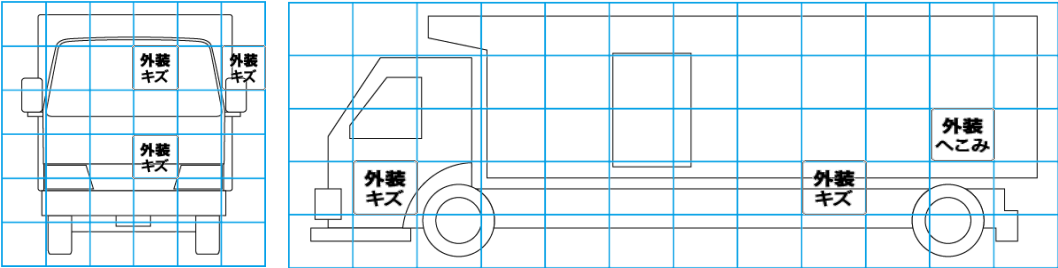

【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	