

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年07月	2DG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-101966
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
994,497km	380PS／279KW	M/T 7速	エアー	長：9,360 mm 幅：2,260 mm 高：2,320 mm 門高：2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

△:要修理 / :装備無し

※あくまでも当社判断基準によ

うのです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	タバコ穴、擦れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	L E D
オイル漏れ	○	エレメント廻り。	オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	左カバー擦れ。
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	○		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	ギヤボックスオイル 参み。
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	○	アナログ	燃料タンク	○	スチール 300L 300L
ギア鳴き	○		上物仕様			デフ		
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	○		床材質	/	アルミ、ジョロダーレ ール、キーストン	異音	○	
異音	○					オイル漏れ	○	
オイル漏れ	○					デフロック	/	
リターダ	○	永久磁石式						
PTO	/							

特記事項 ドアロックリモコン1ヶ、エンジンキー1本、スペアキー1本、上物キー5本、オートクルーズ、バッテリーサイズ130F51×置カバー左右欠。キャビンチルトスイッチカバー硬い。

記録簿

有 (R2/1~R7/4)



タイヤ残量		タイヤサイズ			
		単位 : mm		11R22.5 16PR	11R22.5 14PR
8	6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
7	3	7	4	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
4	3	1	2	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア		スペア		—	—
素材 : アルミ		備考 : フロント2本スタッドレスタイヤ、2軸右外再生タイヤ、3軸左2本再生タイヤ			

素材・アルミ

備考：フロント2本3スタッドレスタイヤ、2軸右外再生タイヤ、3軸左2本再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	トランテックス	「V038D61」	平成30年06月
【備考】断熱厚み:リア100mm、サイド75mm、左側観音扉サイドドア×2ヶ、ラッシングレール2段、床キーストン、ジョロダーレール4列、90度ストッパー、パレティナガイド、仕切り板、結露防止シート、LED庫内灯5ヶ。			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100SA-EV 「896700400AL」	平成30年06月
【備考】-35°C設定、14°C→1hで-12°C確認済み。バッテリーサイズ130F51。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)

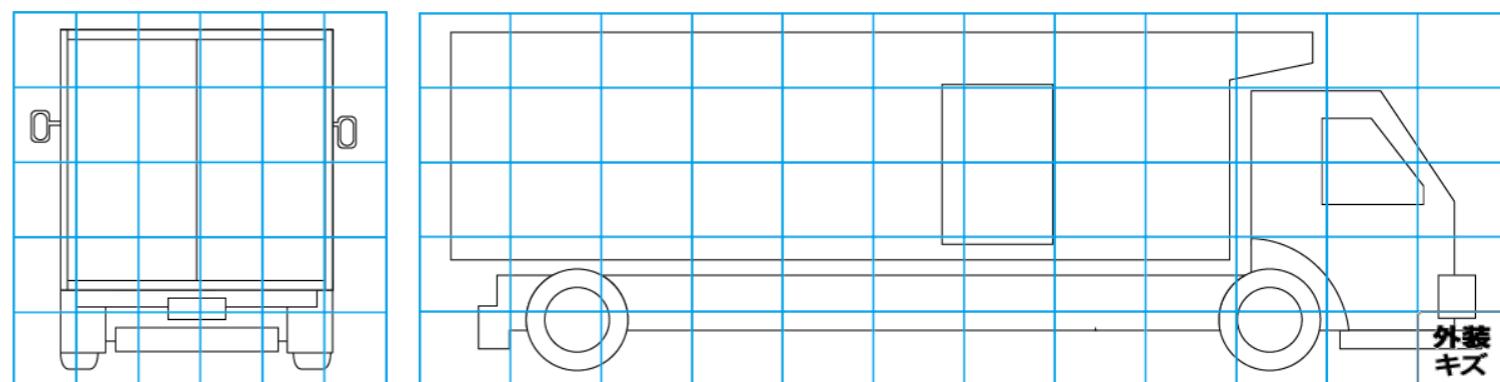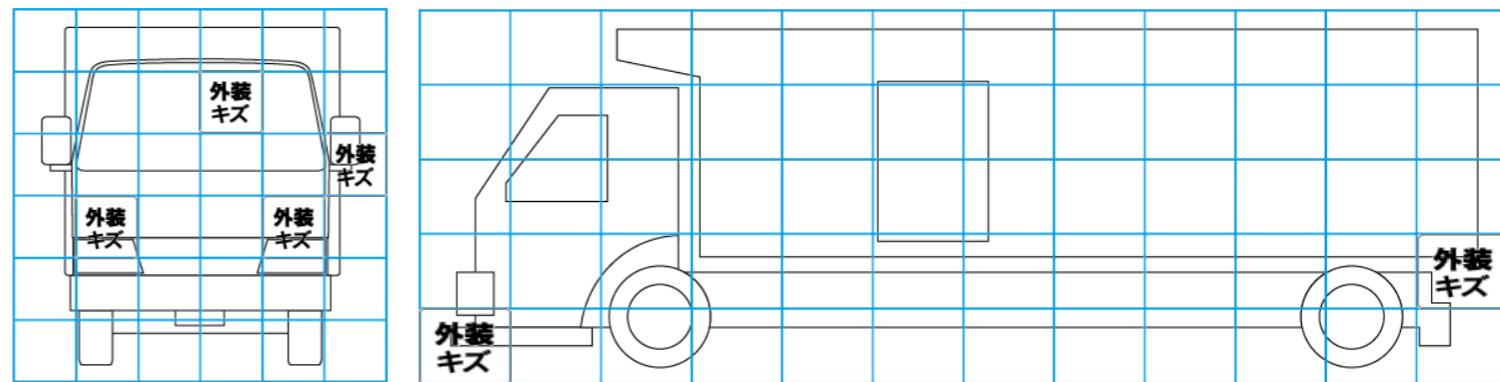

【外装】

【ボディ内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------