

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成23年11月	SKG-MK38L	アルミウィング	MK38L-00849
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
629,100km	215PS／158KW	M/T 6速	エアー	長：6,230 mm 幅：2,400 mm 高：2,390 mm 門高：2,260 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

△:要修理 / :装備無し

*あくまでも当社判断基準に

るものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	H I D
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W（運転席）	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W（助手席）	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール 200L
ギア鳴き	○		上物仕様			デフ		
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	○		床材質	/	木材	異音	○	
異音	○		上物仕様			オイル漏れ	○	キャリア取付面 滲み
オイル漏れ	○		点検項目	結果	状態	デフロック	/	
リターダ	/		床材質	/	木材			
PTO	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。キャブ塗装剥がれあり。リヤバンパー割れ。左ドア凹み。

R6.9/13 565404km時 クラックオーバー車ニル満み



エンジンキ=1本

記録簿 有 (H27/11～B7/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
				225/80R17.5	225/80R17.5		
3	2	—	—		—	—	—
2	2	3	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
<hr/>				<hr/>			
スペア	3	—	—	スペア	225/80R17.5	—	—
素材:スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「11W-10175」	平成23年
【備考】ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック5対。庫内灯3ヶ（1ヶ不灯）。ルーフ穴あき補修跡あり。左右サイドバンパー曲がり。			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002B-B3MRA2 「11T116510N」	平成23年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2325mm、有効長1290mm、有効幅2190mm。庫内リモコン付。最大荷重1000kg。油圧シリンダー滲みあり。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

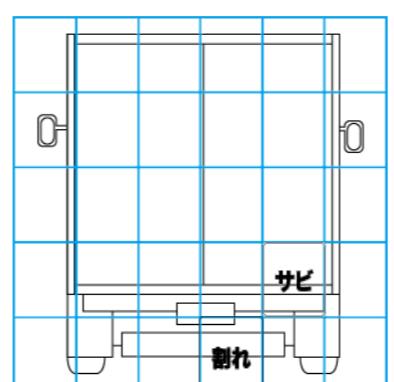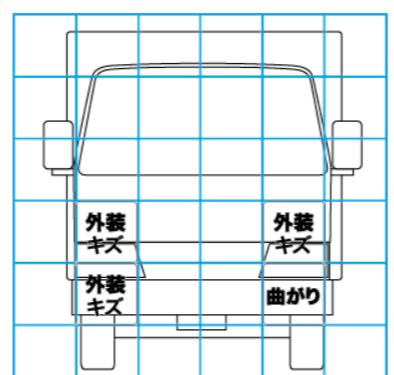

【外装】

【ボディ内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------