

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和2年03月	2PG-GK5AAB	トラクタ	JNCMB22A5LU048128
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
838,766km	460PS／338KW	A/T エスコット 1 2 速	エアー	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 / : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	○	オイルパンにじみ	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	○	オートオープン操作不安定	ワイパー	◎	
水漏れ	○	ラジエーターアッパーホースヘッド側、にじみ	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ヒーター付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	○	リヤエアサスサビ
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	/		燃料タンク	◎	アルミ400L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ縞板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面にじみ、ケース錆び
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	エンジンキー3本(メイン3)、燃料タンクキー1本、ドアロックリモコン1ケ、オートクルーズ、コンソール欠品穴、キャブフロアパネル点錆び、サイドマーカー破損箇所有り バッテリーサイズ:155G51 130F51
記録簿	有 (R7/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				295/80R22.5	295/80R22.5		
8	7			—	—		
—	—			295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
10	10	8	9	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア	—	—		スペア	—	—	
素材: スチール				備考: スペアキャリア欠、Fタイヤ段減り、Rタイヤスタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ヨコシャ	HP-1300C 「13874070 25」	令和1年
【備考】 第五輪荷重:11500kg、キャパシティ:13000kg、作業灯1ケ、サブフレーム錆び小			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

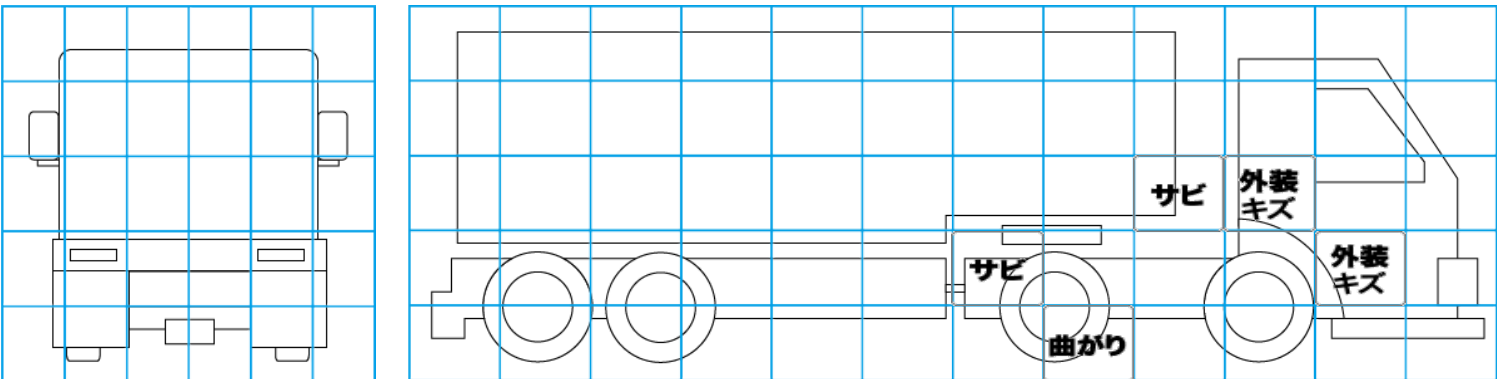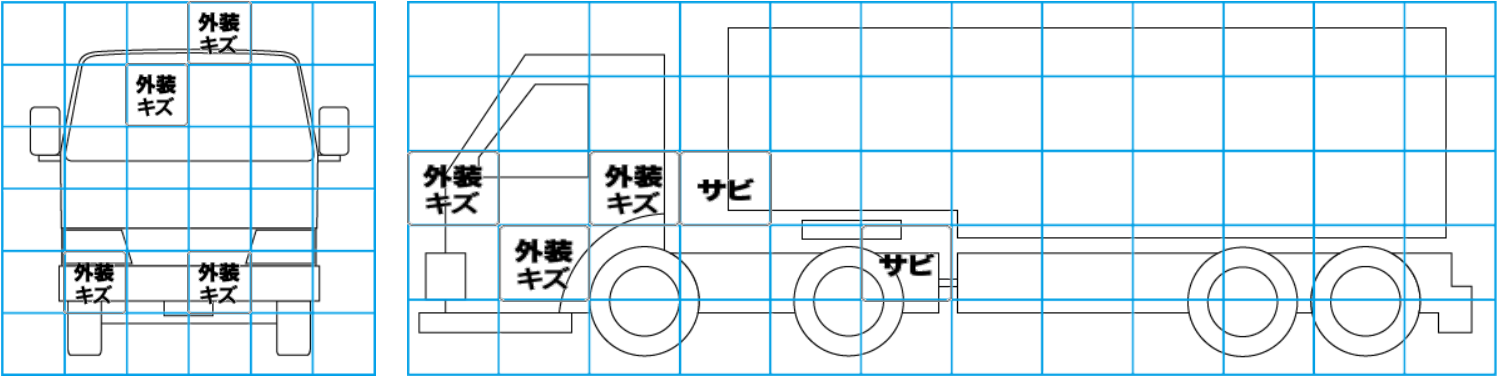

【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	