

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                                                                    |                    |                           |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-03375                                                                    | 車名<br>ファイター        | 形状<br>2.9t吊5段クレーン 木平 ベッド付 |                 |            |
| 初年度<br>平成30年02月                                                                    | 型式<br>2KG-FK61F    | 車体番号<br>FK61F-600585      |                 |            |
| 乗員<br>2人                                                                           | 走行距離<br>340,704 km | 最大積載量<br>1,900 kg         | 排気量<br>7,540 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2018/2 タダノ ZE365HR フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー<br>3方開 ロープ穴4対 床鉄 アオリ上部縞アルミ 丸かんフック4対 |                    |                           |                 |            |

|             |             |            |          |              |
|-------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6   | 原動機<br>6M60 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>240-ps |
| 車体色<br>シルバー | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有    | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |


|       |                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| その他装備 | ETC1.0,バックカメラ, スペアキー, アイドリングストップ, キセノンライト,DPF, EZGO<br>(メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,910 mm | 外寸(幅)<br>2,240 mm | 外寸(高さ)<br>3,020 mm |
| 内寸(長さ)<br>6,060 mm | 内寸(幅)<br>2,140 mm | 内寸(高さ)<br>400 mm   |

|                     |          |   |   |
|---------------------|----------|---|---|
| タイヤ状態(分山)           |          |   |   |
|                     | 2        | 2 |   |
|                     |          |   |   |
| 2                   | 2        | 5 | 5 |
|                     |          |   |   |
| スベア                 | 8        |   |   |
| フロント<br>245/70R19.5 | リア<br>// |   |   |

|             |
|-------------|
| キャブ内部       |
| 汚れ<br>小     |
| シート破れ<br>有り |

|                              |
|------------------------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 Fガラス中央部割れ2cm |
|------------------------------|

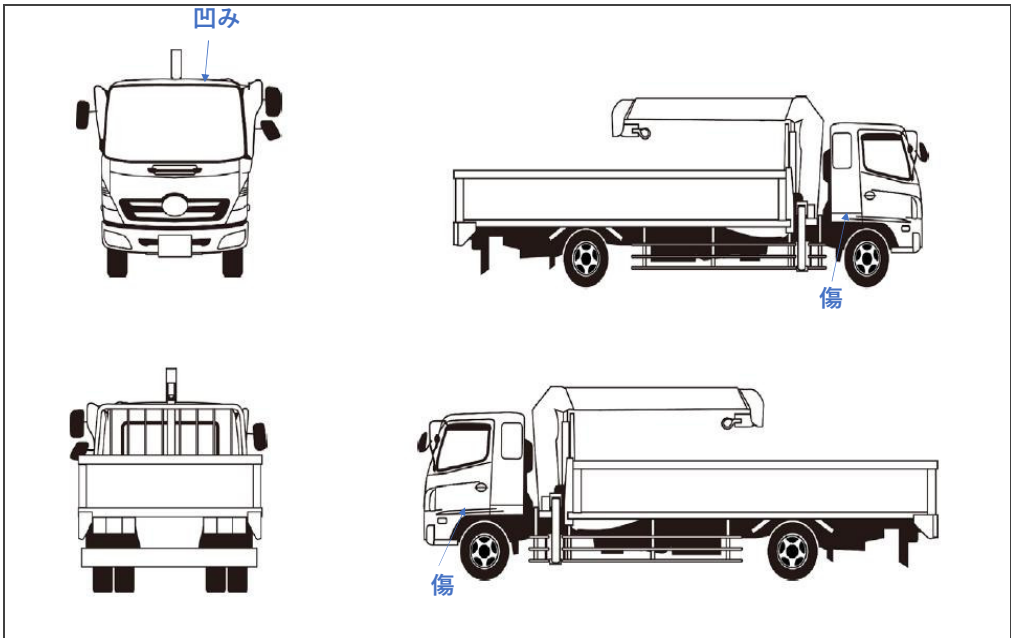

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 修復歴<br>無し    | 修復箇所                                                                                |
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好                                                                    |
| フレーム状態<br>良好 | 車輛状態<br>・ ボディー各所傷凹み<br>・ 右ドアズレ<br>・ 社外フォグランプ不灯<br>・ サイドマーカー1部不灯、欠<br>・ 左クレーン下フレーム凹み |

