

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年02月	TKG-XZU720M	冷凍バン	XZU720-0013520
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(超ロング)
272,053km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：5,040 mm 幅：1,970 mm 高：2,010 mm 門高：2,000 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン、インタークーラーホース 滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	社外品電源入らず。
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左バックランプレンズ ヒビ。
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板。

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本（メイン2本）、ボディーキー6本。
記録簿 有（H30/5～R3/2、R7/5～R8/5）

タイヤ残量

単位: mm

4	4		
—	—		
4	5	5	5
—	—	—	—
スペア	9	—	


タイヤサイズ

205/85R16	205/85R16		
—	—		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア	205/85R16	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	日本フルハーフ	GLK 「E1G5490」	平成29年02月
【備考】 ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、水抜き穴前後2対、LED庫内灯2ケ、仕切り版、ラッシングバー2本、断熱厚み:サイド、リア75mm。			
直結	菱重	TDJS40A-L2 「685400638BL」	平成28年
【備考】 −30℃設定、1hで30℃→1℃確認済み。アワーメーター440h。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001C-B3MRA2 「16T120224N」	平成29年02月
【備考】 最大昇降質量1000kg、全長1340mm、全幅2020mm、有効幅1920mm、キャストーストッパー迄1120mm、庫内リモコン。サイドロック欠。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

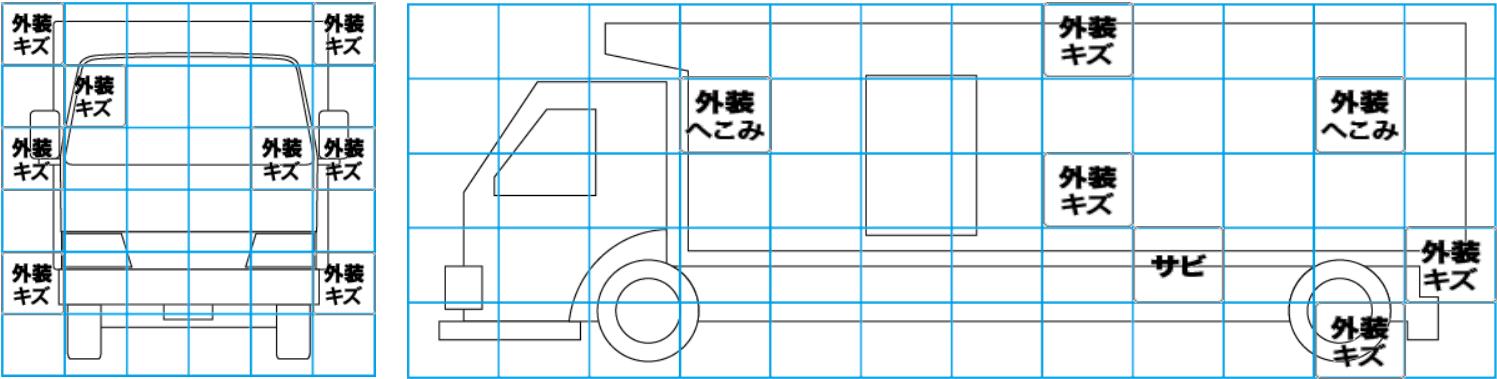

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】

曲がり	外装キズ	外装キズ	外装キズ	外装へこみ	曲がり	サビ	サビ	外装キズ
-----	------	------	------	-------	-----	----	----	------