

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年06月	TKG-FD9JLAG	冷凍バン	FD9JLA-18198
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
155,925km	210PS／154KW	M/T 6速	エア－	長：6,630 mm 幅：2,270 mm 高：2,150 mm 門高：2,110 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン、インタークーラーホース 滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	チェックランプ点灯の 時有。
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	H I D 曇り。
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	擦れ

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項

エンジンキー1本、ボディーキー1本、燃料タンクキー1本。

記録簿

有（H28/12～H30/6、R4/6～R6/9）

タイヤ残量

単位: mm

7	7		
—	—		
12	11	6	6
—	—	—	—
スペア	—	—	



タイヤサイズ

225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	—	—	

素材: スチール 備考: スペア欠、左後2本再生タイヤ、右後2本スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	トランテックス	HFDLA-AFDN 「4TB0033-03」	平成28年06月
【備考】左観音式サイドドア、ラッシングレール2段、LED庫内灯4ケ、90度ストッパー、フェリーフック2対、水抜き 穴2対、システムフロア、両サイド縞鋼板張。断熱厚み:リア75mm、リア50mm、右中ステンレス製工具箱。			
直結/スタンバイ	菱重	TDJS60A-L2 「685700258BL」	平成28年06月
【備考】-30℃設定、34℃で1h→13℃確認済み、エラーコードE063、スタンバイモーター不良、スタンバイコード欠。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「167068106N」	平成28年06月
【備考】最大昇降荷重1000kg、全長1430mm、全幅2210mm、有効幅2110mm、キャストーストッパー迄1310mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無

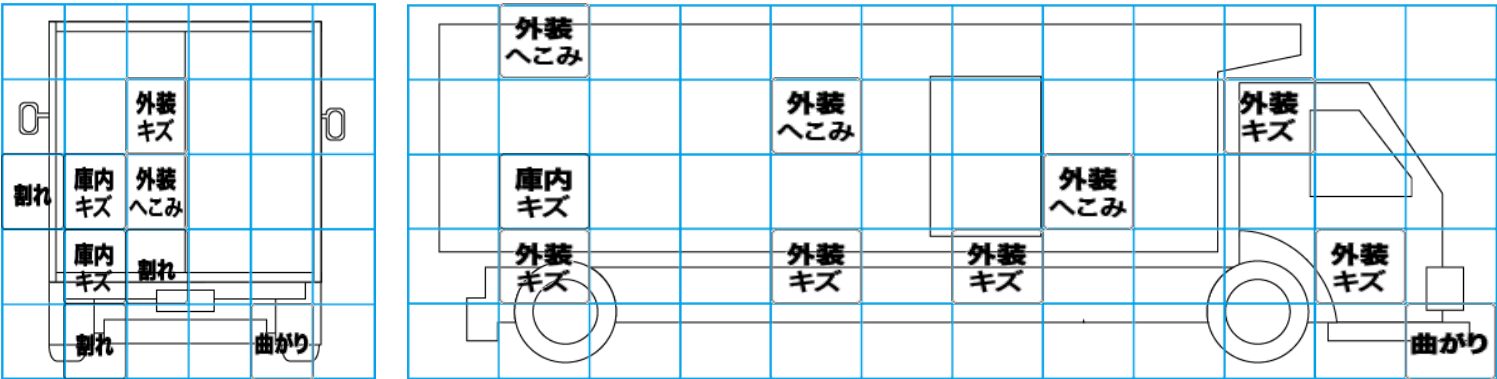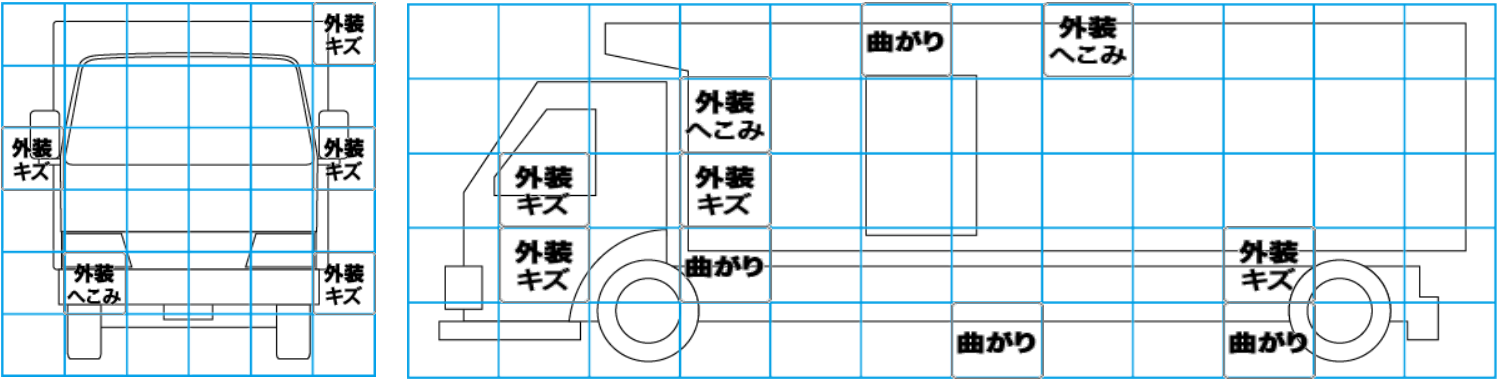

【外装】				【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ	