

車両チェックシート					管理番号 : 1038042				
車 両 情 報									
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号					
日野	平成28年08月	TKG-XZU710M	冷凍バン	XZU710-0018751					
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)					
294,852km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,400 mm 幅：1,970 mm 高：2,000 mm 門高：1,980 mm					

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ ハ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	オイルパン しみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	○	左カパー擦れ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	/	
Adblue	/		タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ、キーストン	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	エンジンキー3本、ボテーカー3本。
記録簿	有（H29/8～R8/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	5	5		205/85R16	205/85R16		
	—	—		—	—		
9	9	9	9	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		9	—	スペア		205/85R16	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	日本フルハーフ	GLE3 「E1EB672」	平成28年08月

【備考】 ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、LED庫内灯2ケ、水抜き穴前後2ケ、ラッシングバー2本、仕切り版、床キーストン。断熱厚み:リア75mm、サイド75mm。





直結	菱重	TDJS40A-L2 「685400361BL」	平成28年08月
----	----	-----------------------------	----------

【備考】 −30℃設定、1hで26℃→−3℃確認済。アワーメーター1450h。

格納ゲート	極東開発工業	CG1001C-B3MRA2 「16T060287N」	平成28年08月
-------	--------	--------------------------------	----------

【備考】 最大昇降質量1000kg、全長1290mm、全幅2030mm、有効幅1910mm、キャスターストッパー迄1070mm、庫内リモコン。

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型

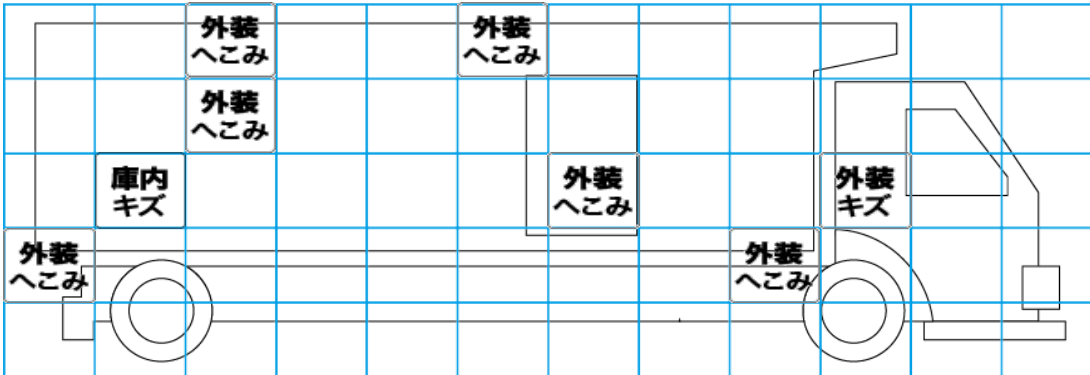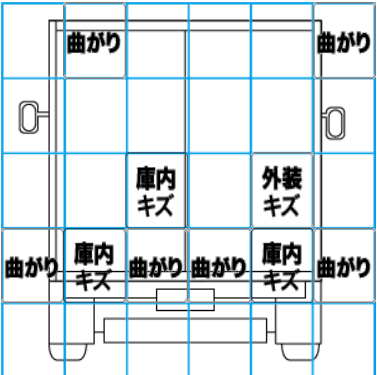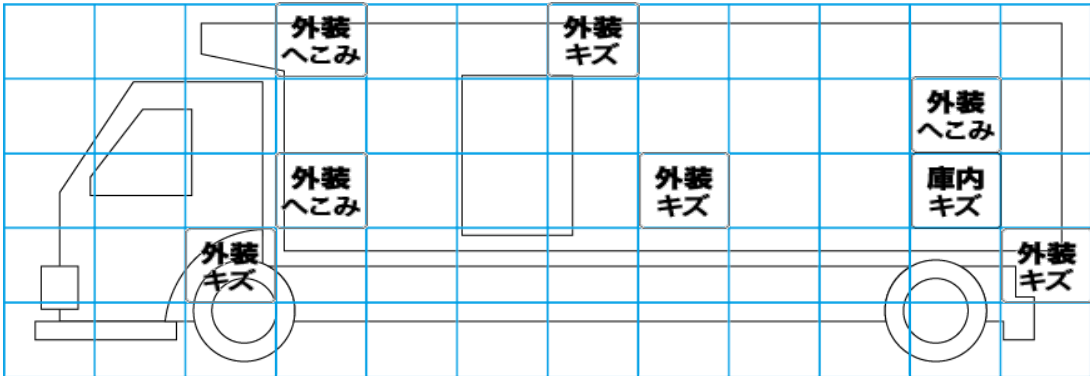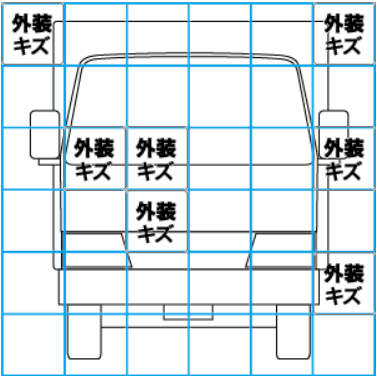

【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	