

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年09月	TPG-NLR85AN	冷凍バン	NLR85-7020637
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
158,924km	150PS／110KW	A/T 6速	バキューム	長：3,050 mm 幅：1,660 mm 高：1,510 mm 門高：1,500 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー しみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Addblue	/	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

特記事項	ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、ボディーキー2本。助手席灰皿破損。
記録簿	有 (H28/4～R8/3)

タイヤ残量

単位: mm			
1	4		
—	—		
5	6	6	5
—	—	—	—
スペア	7	—	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ。
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「H151964」	平成27年08月

【備考】左スライド式サイドドア、2室使用可能、パレティナガイド、水抜き穴4ケ、LED庫内灯2ケ、90度ストッパー。断熱厚み:リア75mm、サイド75mm。





直結	東プレ	MJ22LOC-Q 「H151964」	平成27年08月
----	-----	------------------------	----------

【備考】-30℃設定、25℃→1hで－3℃確認済。コンプレッサー稼働時間13941h。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	準中型

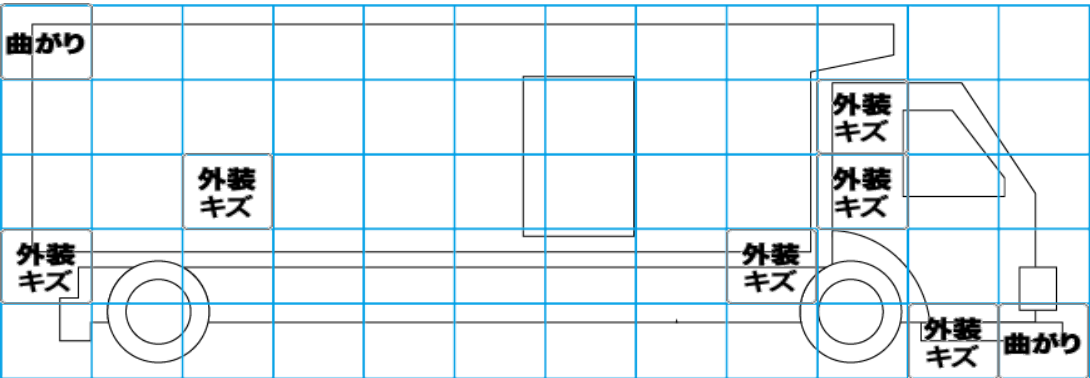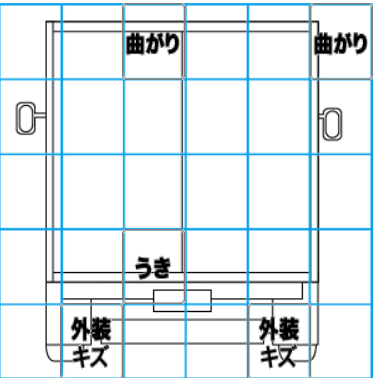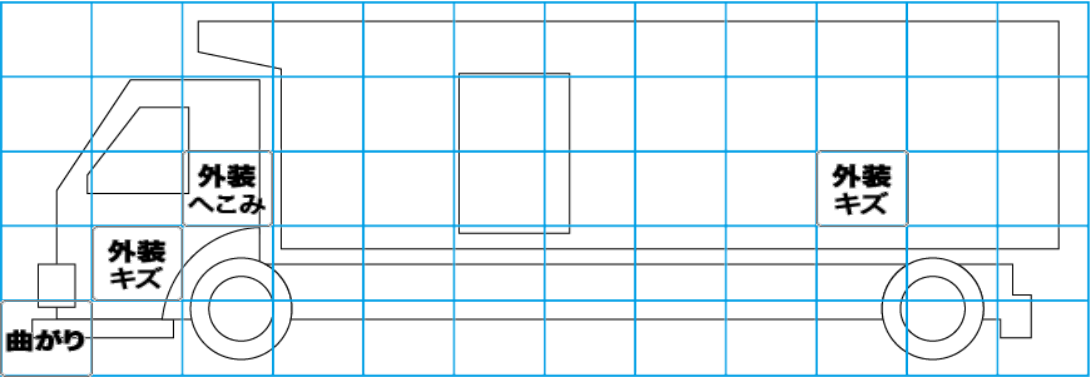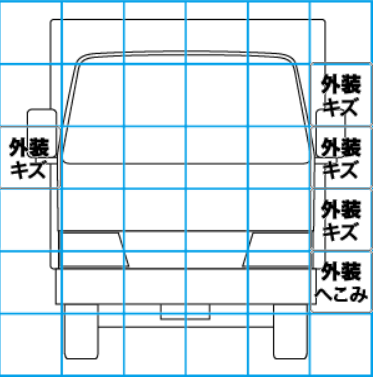

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】